



M&L Occasions
1097, route de Merckeghem
59470 Bollezeele
07.46.26.86.24
mloccasions59@gmail.com
Site: mloccasions.fr
SARL au capital de 1.000 €
RCS Dunkerque 992 653 006
SIRET: 992 653 006 00013

Rapport de vérification technique du véhicule

Rapport n°

5

Nature de la vérification

Vérification complète VO

Date

01.07.2026

Identité client

Nom : M&L Prénom : Occasions

Adresse :

1097, route de Merckeghem
59470 Bollezeele

Tél, : 07.46.26.86.24.

E-mail : mloccasions59@gmail.com

Véhicule

Marque : Peugeot

Modèle : Partner

Version : XR Présence

Année : 13.01.2003

Énergie : Gazole

Transmission : Traction BMM 5

Puissance : 52 kw (71 cv) Kilométrage : 225.000 kms

Suralimentation : Atmosphérique

VIN :

Motorisation : 1.9 D 71 cv (52 kw) (1867 cm3)

Immatriculation :

Liste constatations

URGENT:

Habitacle:

- Ceinture de sécurité centrale AR coupé, car dossier de la banquette AR bloqué. Prévoir ceinture.

Carrosserie:

- Bas de caisse ARG perforé de manière critique sur un grand diamètre, prévoir réparation sur la carrosserie.

PRIORITAIRE:

Moteur:

- Niveau d'huile au dessus du maximum, prévoir vidange moteur avec filtre à huile.

Visibilité:

- Essuie-glaces AV/AR détériorés, prévoir remplacement.

- Soufflet de protection du vérin de crémaillère déboité, sans conséquence.

Habitacle:

- Siège conducteur légèrement déchiré, sans conséquence.
- Plancher isolant détérioré, sans conséquence.

Electricité:

- Oxydation du circuit basse tension au niveau de la boîte à fusibles moteur, nettoyer le circuit.
- Oxydation de la cosse positive de l'alternateur, nettoyer la cosse.
- Léger jeu de la cosse négative de la batterie, prévoir une bague fait maison pour enlever le jeu.

Nota : les constatations indiquées dans la liste ne sont inscrites que si la ou les défaillances sont relevées, les contrôles qui ne révèlent aucune défaillance ne seront pas inscrites dans la liste.

Signature du client

Signature du technicien

Eclairage:

- Défaut d'éclairage des feux stop G/D, voir ampoules.
- Défaut d'éclairage antibrouillard ARG, voir ampoule.

Freinage:

- Flexible de frein ARG/ARD fortement détériorés, prévoir remplacement.

Liaison au sol:

- Jeu important de l'essieu du côté ARD + corrosion excessive, prévoir remplacement.
- Pneumatiques ARG/ARD déformés + fissure sur le flanc du côté ARG, prévoir remplacement.
- Corrosion importante du berceau AV, prévoir traitement, OU, remplacement si nécessaire.
- Bruit dans le roulement de roue AVD, prévoir roulement.

Sécurité:

- Avertisseur sonore défaillant, aucun son apparent.

SECONDAIRE:

Moteur:

- Révision hors délai.
- Distribution hors délai.
- Prévoir réglage de la pompe à injection, ralenti moteur situé à 1.000 tr/min au lieu de 850 tr/min.
- Durite de dépression moteur cassée, prévoir réparation.

Echappement:

- Fuite légère sur le collier central.

Eclairage:

- Optiques AVG/AVD légèrement ternis.
- Clignotant ARD décoloré, prévoir ampoules.

Freinage:

- Corrosion du système de frein AV, sans conséquence, nettoyage à effectuer.

Liaison au sol:

- Vis de roues ARG/ARD fortement grippés, effectuer un déblocage forcé + traitement des vis.
- Corrosion des amortisseurs ARG/ARD, sans conséquence.
- Légères corrosion des coupelles d'amortisseurs AVG/AVD, sans conséquence.
- Légères craquelures des silent-blocs de triangles de suspension AVG/AVD.

Visibilité:

- Légère cassure de la coque de rétroviseur AVG, aucune conséquence.
- Mécanisme d'ouverture de la vitre ARG grippé, prévoir dégrippage et graissage.

Carrosserie:

- Léger jeu dans la charnière supérieur AVG de la portière, remplacer la charnière.
- Mécanisme de blocage de la portière AGD grippé, prévoir dégrippage et graissage.
- Corrosion légère du passage de roue AVG, sans conséquence.
- Corrosion prononcée du bas de caisse ARD, sans conséquence.

Direction:

- Pression variable de la direction assistée, dû à huile de direction fermenté, sans conséquence.

